

## ساماندهی مورفولوژی بستر رود کتوئیه در محدوده شهر داراب

\*محمدحسین شکیبافر<sup>۱</sup> و غلامرضا زارع<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، <sup>۲</sup>دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: ۹۰/۱۰/۱۹؛ تاریخ پذیرش: ۹۱/۸/۲۰

### چکیده

بررسی اولیه از وضعیت هیدرولوژی، ژئومورفولوژی و عمرانی از سطح زیر آبخیز و ساماندهی مورفولوژیکی بستر رودها از جمله راهکارهای مورد توجه در مطالعات ژئومورفولوژیکی و مدیریت‌های محیطی است. تنگناهای محیطی شهر داراب طغیان رودها است و در این بین طغیان رود کتوئیه اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این تحقیق بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی و عمرانی موثر بر طغیان رود کتوئیه در محدوده شهر داراب است. وضعیت هیدرولوژی، ژئومورفولوژی و عمرانی سطح زیر آبخیز کتوئیه از طریق بررسی‌های میدانی، عکس‌های هوایی، تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های توپوگرافی و Arc GIS زمین‌شناسی مشخص گردید. سپس نقاط سیل خیز از طریق تحلیل این داده‌ها در نرم‌افزار GIS مشخص شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، مورفومتری بستر رود، سازه‌های مهندسی و موقعیت ویژه رود کتوئیه در افزایش سیلاب و شدت عملکرد آن در شهر داراب نقش مهمی دارند. با ساماندهی مورفولوژی مسیر رود کتوئیه در شهر داراب می‌توان این مشکل محیطی را رفع نمود.


**واژه‌های کلیدی:** ژئومورفولوژی شهری، سازه‌های مهندسی، سیلاب شهری، داراب، رود کتوئیه

### مقدمه

در بین مخاطرات طبیعی، سیلاب‌ها تهدید آمیزتر از سایر مخاطرات در جهان هستند (Blaikie, et al., 1994:1; Henononin, et al., 2010:2) سیلاب زمانی رخ می‌دهد که جریان آب از بستر رود، مجاری طبیعی و نهرها بیش از ظرفیت هر یک باشد و جریان آب به خارج از این فضا سرازیر شود (Tucci, et al.,

2006:38). مخاطره سیلاب آسیب‌ها و خسارت‌های زیادی را به ساکنان شهرها و تاسیسات وارد می‌کند (Vrij, et al., 2010:1). همچنین سیلاب می‌تواند تاثیر زیادی بر سلامت مردم بگذارد و باعث شیوع بیماری‌ها در میان مردم شود (Ahern, et al., 2005:5). سیلاب‌های شهری در نقاط مختلف دنیا در حال افزایش هستند و در آینده به دلیل تغییرات اقلیمی، مخرب‌تر خواهند بود (Munich, 2009:1; Herk, et al., 2011:543 Andjelkovic, 2001:1). منشاء سیلاب شهری ممکن است محلی و یا در سطح منطقه‌ای باشد (Konrad, et al., 2005:157; Ernandez, 2009:90). در اینجا سیلاب‌های شدید شهری دارد (Nielsen, 2008:1). با توجه به اثر رشد سریع شهرنشینی سیلاب‌های شهری بیشتر از گذشته رخ می‌دهد (Büchele, et al., 2006:485). از جمله تحقیقات صورت گرفته درباره مسئله شهر و سیلاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. Kubal et al. (1881:2009) به ارزیابی یکپارچه خطر سیلاب‌های شهری در لایپزیک آلمان پرداختند و بر اساس شاخص‌های چند معیاره و وزن‌دهی (شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، جمعیت و آسیب‌پذیری گروه‌ها) نواحی مستعد سیلاب را مشخص نمودند. Gupta et al. (2011:1638) سیلاب شهر بنگلر و چنای در هندوستان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این سیلاب‌ها موجب آلدگی آب شهر شده و خسارت‌های زیست محیطی نیز به بار آورده‌اند، این محققان اقدامات آبخیزداری و اصلاح تالاب‌ها را برای کاستن شدت سیلاب‌ها پیشنهاد کردند (Belmonte, et al., 2011:1). در تحقیقی به برآورد و پنهان‌بندی مخاطره سیلاب در شهر والنسیا با استفاده از داده‌های هیدرولوژیک و مورفولوژیک پرداختند. آنها در این تحقیق شهر را از نظر خطر نسبی به ۵ قسمت (خطر خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و بدون خطر) تقسیم کردند که بر اساس یافته‌ها جنوب‌شرقی شهر بدون خطر، شرق، جنوب و شمال‌شرق با خطر نسبی زیاد، غرب، جنوب‌غرب، شمال و شمال‌غرب در محدوده با خطر نسبی کم قرار دارند. همچنین کمترین مساحت به ترتیب متعلق به محدوده با خطر نسبی خیلی زیاد و متوسط است. تمامی رودها و بستر آنها در معرض تغییر و تحول هستند و کارهای مهندسی رودخانه برای تغییر بده، مطالعه بده رسوی، مسیر رود، عمق آبراهه، پنهان سیل گیر مورد نیاز می‌باشد. از جمله مباحثت مهم در مهندسی رودخانه شناخت شکل رود (مورفولوژی)، تثبتیت، کناره‌ها و بستر رود، کانالیزه کردن و کنترل سیلاب است. ساماندهی و مدیریت بستر رودها در مناطق شهری تا حدودی می‌تواند از خطرات ناشی از ایجاد سیلاب و طغیان‌ها بکاهد. به عبارت دیگر با انجام این اقدامات، خسارت‌های ناشی از سیلاب کاهش یافته و درجه آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های شهری کمتر می‌شود. ایجاد سازه‌های جدید جهت کنترل سیلاب از جمله اقدامات ساماندهی سیلاب است. در این باره ژئومورفولوژی رودخانه‌ای به دنبال مطالعه و پیش‌بینی تغییرات حاصله بر اساس فنون

آزمایشگاهی و پیمایش میدانی است. نتیجه این امر موجب کسب توانایی‌های جدیدی در زمینه مدیریت رود، اصلاح و تجدید چشم‌انداز و مطالعه مخاطرات ژئومورفولوژیک رود خواهد شد (Thorndy Craft, et al., 2008:2). به طور کلی مخاطراتی که فرایندهای ژئومورفیک رود را ایجاد می‌کنند یا ناشی از عمل تخریب، فرسایش، رسوب‌گذاری بوده و یا ناشی از طغیان رود است. امروزه ژئومورفولوژی رودخانه‌ای اساس مطالعه تغییرات محیطی بوده و برای مدیریت مجاری رود به کار می‌رود (Gregory, 2008:153). ریخت‌شناسی رودخانه مربوط به شکل و هندسه مجرأ و نیم‌رخ طولی بوده و وابسته به زمان می‌باشد که به‌ویژه با بدء، ویژگی‌ها و مقدار رسوب و نوع مصالح کناره رود تغییر می‌کند. ریخت‌شناسی رود به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر فعالیت‌های مهندسی است (بیات، ۱۳۷۲: ۳۷۱). از جمله اقدامات مهندسی می‌توان به ایجاد سازه‌های آبی همچون ساخت و ساز پل بر روی رودخانه‌ها در مناطق شهری اشاره کرد. در این پژوهش نیز منظور از سازه‌های آبی، پل‌های طراحی و ساخته شده در شهر داراب می‌باشد. طغیان رود کتوئیه و شعبات آن در گذشته شواهدی از عدم سازگاری مدیریت محیطی و عملکرد جریان‌های سطحی است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۳۱ شمسی رود کتوئیه طغیان نمود و آب از محل فعلی میدان فردوسی سریز شده که ضمن خسارت به بخش کشاورزی و سیستم آبیاری منطقه و تخریب واحدهای مسکونی محله تاج‌آباد و ریگ‌آباد منجر به مرگ دو نفر از اهالی گردید. در سال ۱۳۵۲ شمسی در فصل تابستان مجدداً از محل فعلی میدان فردوسی آب سریز و خسارات مذکور تکرار شد. در سال ۱۳۶۵ شمسی، رود کتوئیه مجدداً طغیان کرد که با اقدام به موقع مدیران شهری و ایجاد خاکریز مصنوعی در محل فعلی میدان فردوسی از ورود آب به داخل شهر جلوگیری گردید. در شکل ۱ میزان بارندگی در یک دوره ۴۰ ساله برای شهر داراب آورده شده است.

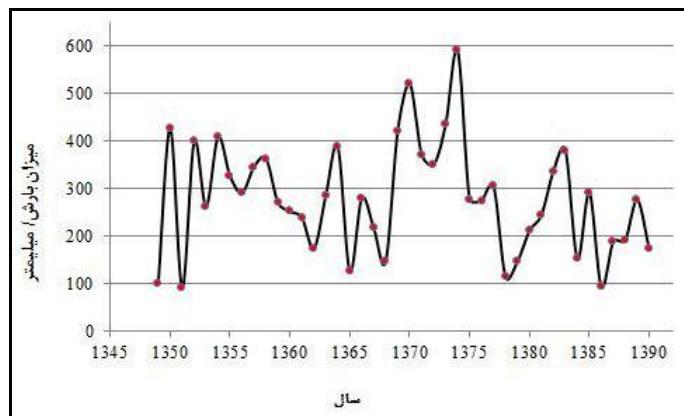


شکل ۱- میزان بارندگی در شهر داراب در یک دوره ۴۰ ساله (۱۳۸۹ - ۱۳۴۹)

(منبع: سازمان هواشناسی کشور، ۱۳۹۰)

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که یکی از مهمترین تنگناهای محیطی شهر داراب طغیان جریان‌های سطحی می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد هیدرولوژی آب‌های سطحی حاصل از بارش در محدوده شهر داراب (رودکتوئیه) مورد مطالعه قرار گیرد، تا بر اساس نتایج حاصل از آن و اجرای طرح‌های صحیح، مشکل آب گرفتگی محلات جنوب شهر و خسارات ناشی از طغیان رودکتوئیه و شعبات آن به حداقل کاهش یابد.


#### منطقه مورد مطالعه

شهر داراب در جنوب ایران و در جنوب شرقی استان فارس، بین ۵۴ درجه و ۲۹ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۴۱ دقیقه طول شرقی و ۲۸ درجه و ۴۳ دقیقه تا ۲۸ درجه و ۴۷ دقیقه عرض شمالی واقع شده است (شکل ۲).

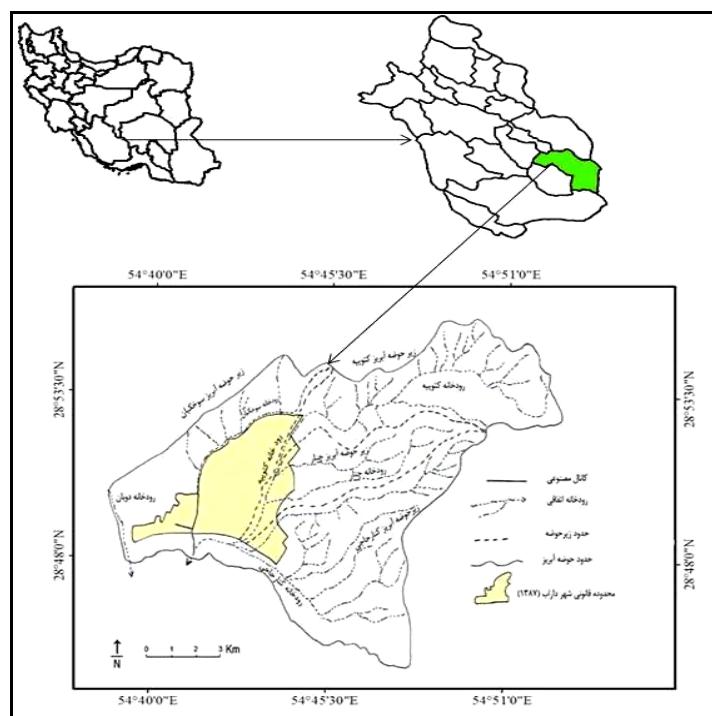

شکل ۲ - موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان فارس (ترسیم: نگارندگان)

دوازده مخروط افکنه در دره گسلی داراب به وجود آمده که سطح تمام این مخروط‌های افکنه و پیشانی کوهستانی آنها در نتیجه فعالیت زمین‌ساختی در این ناحیه بالا آمدگی پیدا کرده است. افزایش شبی سطح مخروط‌ها و تغییر سطح اساس شبکه آبراهه‌ها باعث شده الگوی آبراهه‌ای بر سطح آنها از حالت واگرای پراکنده به صورت خطی تغییر یابد. به طوری که همه جریان‌های خطی به سمت یکی از اضلاع چپ یا راست در سطح مخروط‌ها منحرف شده‌اند. به استثنای رود کتوئیه که سطح مخروط را در مقطع عرضی قطع می‌کند (شکل ۳). این وضعیت ویژه به شرح زیر قابل توجیه است: مخروط افکنه کتوئیه در پای کوه‌های مهد مزنگ و سرباز به وجود آمده است. ضلع راست این مخروط افکنه متصل به کوه‌های نام برده و موازی با آنها می‌باشد (شکل ۳).

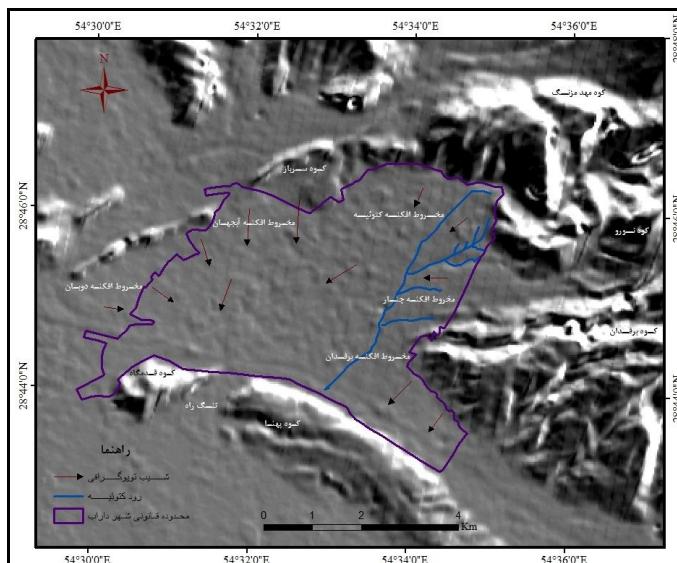

شکل ۳- مورفولوژی مخروط‌های افکنه زیر بنا و پیرامون شهر داراب

(بر اساس نقشه‌های توپوگرافی و تصاویر ماهواره‌ای)

به دنبال فعالیت تراست زاگرس جهله کوهستانی مهد مزنگ و ضلع راست این مخروط افکنه از رأس تا قاعده بالا آمدگی پیدا کرده است. همچنین قاعده مخروط در ضلع چپ به دلیل مورب بودن تراست، بالا آمدگی قابل توجه پیدا کرده است. به همین دلیل به هنگام تغییر الگوی شبکه آبراهه‌ای از حالت واگرای شاخه به شاخه به صورت خطی متتمرکز، رود کتوئیه به جای تمایل به یکی از اضلاع چپ یا راست سطح مخروط را به صورت مورب با زاویه ۳۵ درجه بزرگ شعاع بزرگ مخروط را قطع می‌کند.

و به سمت جنوب منحرف می‌شود (شکل ۳) و در نتیجه بستر رود کتوئیه بر زمین‌های در بخش میانی و قاعده مخروط افکنه مسلط شده است. شهر داراب به عنوان محدوده مورد مطالعه تا حدودی دچار گسترش فیزیکی بدون در نظر گرفتن ملاحظات ژئومولوژیکی و هیدرولوژیکی شده است. بخش جنوبی این شهر نیز توسط کوه‌های پهنا و قدمگاه و از مشرق توسط کوه‌های برفدان احاطه گردیده است. احاطه شدن این شهر با ارتفاعات مذکور و کم شیب بودن زمین در بخش جنوبی شهر محدودیت زیادی را برای توسعه شهری به وجود آورده‌اند. منتهی شدن قسمت‌های شمال و شمالی شهر به ارتفاعات و نبود شیب کافی برای تخلیه رواناب‌های فصلی در موقع بارندگی و آبگیر بودن بخش جنوب و جنوب غربی شهر، قرار گرفتن اراضی کشاورزی مرغوب در بخش غربی شهر از جمله محدودیت‌های دیگر توسعه شهری داراب به شمار می‌روند. شیب عمومی شهر داراب  $2/5$  درصد و جهت آن از شمال و شمال شرقی به جنوب و جنوب غربی است. شیب شهر در قسمت‌های بالا دست بسیار مناسب بوده، اما به دلیل آن که زیر بنای شهر را مورفلوژی مخروط افکنه‌ای در بر می‌گیرد، به تدریج به سمت جنوب شهر میزان شیب کاهش می‌یابد. به طوری که در قسمت‌های جنوبی و جنوب غربی شیب بسیار کاهش یافته و حالت چاله نیمه بسته‌ای را پیدا کرده و همواره مشکلاتی را از نظر تخلیه آبهای سطحی به وجود می‌آورد. از این رو مجاری موجود نمی‌توانند فاضلاب شهر و رواناب‌های حاصل از بارش را به ویژه در هنگام وقوع بارش‌های شدید، در زمان مناسب تخلیه نمایند.

### روش تحقیق

برای انجام تحقیق از داده‌های زیر استفاده شده است:

الف) داده‌های اولیه مشتمل بر نتایج حاصل از پیمایش و اندازه‌گیری‌های میدانی از بستر رود کتوئیه و محیط اطراف آن، که داده اصلی تحقیق هستند (منظور از داده‌های اولیه، داده‌هایی هستند که از مشاهدات میدانی حاصل شده‌اند. بدین معنی که مثلاً براساس مشاهدات صورت گرفته ابعاد پل پیشنهادی مشخص گردید).

ب) داده‌های ثانویه مشتمل بر اطلاعات کتابخانه‌ای پیرامون موضوع، نقشه توپوگرافی  $1:50000$  داراب و زمین‌شناسی  $1:100000$  داراب، آمار بارش ایستگاه سینوپتیک داراب (از سال‌های  $1349-1389$ ).

ج) داده‌های سنجش از دوری: شامل تصویر ماهواره‌ای لندست ETM +  $2005$ ، عکس‌های هوایی داراب سال  $1334$ .

روش انجام این تحقیق مبتنی بر روش پیمایشی- تحلیلی است. برای رسیدن به هدف تحقیق در ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی محدوده مورد مطالعه مشخص گردید. سپس با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای مسیر و جهت رود مورد مطالعه ترسیم شد. در مرحله بعد مطالعه

میدانی که عمدتاً از طریق مشاهده مستقیم، مصاحبه و اندازه‌گیری‌های روی زمین بوده، صورت گرفت و از جمله آنها بررسی ویژگی سازه‌های آبی مهندسی نظیر مجاري مصنوعی و مجراهای سیلاب شهری، داغاب سیلاب در معابر سیلاب و نیز مصاحبه با اهالی برای انتقال تجربیات پیشینه سیلاب شهری می‌باشد. سپس دبی رود کتوئیه بر اساس ویژگی‌های مورفومتریک، روش‌ها و مدل‌های برآورد حداکثر دبی به دست آورده شد. از آنجا که حوضه آبریز داراب فاقد ایستگاه آب‌سنجی بوده برای محاسبه حداکثر دبی اوج رود کتوئیه به روش داغاب سیلاب‌های گذشته و روش‌های معادله‌های تجربی (ضریب میلر، ضریب گراویلیوس، روش کربیچ، رابطه مانینگ، روش فولر) استفاده شده است.

در اینجا به اختصار به این معادلات اشاره می‌شود.

ضریب میلر: در این رابطه هر چقدر ضریب میلر به عدد یک نزدیک شود، حوضه آبخیز به دایره نزدیک می‌شود و در نتیجه زمان تمرکز کوتاه‌تر خواهد بود و دبی پیک آن زیاد است، فرم کشیدگی یا مدور بودن حوضه آبخیز در شکل هیدروگراف و در نتیجه در نحوه تخلیه آب‌های جاری تاثیر دارد (علیزاده، ۱۳۹۰).

$$R_C = \frac{12.566 A}{P^2} \quad \text{معادله ۱}$$

$R_C$  = ضریب گردی حوضه،  $A$  = مساحت حوضه به کیلومتر مربع،  $P$  = محیط حوضه به واحد کیلومتر می‌باشد.

ضریب گراویلیوس: این ضریب که به نام ضریب گراویلیوس نیز معروف است عبارتست از نسبت محیط حوضه به محیط دایره فرضی که سطح آن معادل سطح حوضه مورد نظر باشد. در این رابطه هر چقدر ضریب به سمت عدد یک نزدیک شود شکل حوضه دایره‌ای شکل است و برای حوضه‌های کشیده بین ۱/۵ تا ۲/۵ می‌باشد (علیزاده، ۱۳۹۰).

$$C = 0.282 \frac{P}{\sqrt{A}} \quad \text{معادله ۲}$$

روش کربیچ: در مطالعات هیدرولوژی که وسعت حوضه کوچک باشد، زمان تمرکز از روش کربیچ استفاده می‌شود. که عبارت است از:

$$T_C = 0.949 \left( \frac{L^3}{H} \right)^{0.385} \quad \text{معادله ۳}$$

که در آن:  $T_C$  = زمان تمرکز به ساعت،  $L$  = طول بزرگترین مسیر آب در حوضه بر حسب کیلومتر و  $H$  = اختلاف ارتفاع بین پایین‌ترین و بلندترین نقطه حوضه بر حسب متر می‌باشد (علیزاده، ۱۳۹۰).

رابطه مانینگ: رابطه مانینگ بصورت زیر می‌باشد:

$$Q = 1/n R^{2/3} I_s S \quad \text{معادله ۴}$$

در این رابطه

$Q = \text{دبی بر حسب مترمکعب در ثانیه}$ ,  $n = \text{ضریب زیری مسیر جریان}$ ,  $R = \text{شعاع هیدرولیکی}$ ,  $I = \text{شیب مسیر جریان}$ ,  $S = \text{سطح مقطع رود، می باشد}$ .

روش فولر: یکی از روش‌های تجربی برآورد سیل، استفاده از فرمول فولرمی باشد. در این روش برای محاسبه دبی حداکثر سیل عامل تناوب نیز تا حدودی در نظر گرفته شده است. فرمول‌های تجربی فولر برای رسیدن به دبی حداکثر سیل به شرح ذیل می باشد:

$$Q_{ave} = CA^{0.8}$$

$$Q_{max} = ave Q (1 + 0.8 \log (T))$$

$$Q_p = Q_{max} (1 + 2.66A^{-0.3})$$

معادله ۵

که در روابط بالا:

$Q_{ave} = \text{متوسط حداکثر سیل } 24 \text{ ساعته حوضه بر حسب مترمکعب بر ثانیه}$ ,  $Q_{max} = \text{حداکثر سیل } 24 \text{ ساعته در دوره برگشت } T \text{ ساعته بر حسب مترمکعب بر ثانیه}$ ,  $Q_p = \text{حداکثر سیل احتمالی در دوره برگشت سال بر حسب مترمکعب بر ثانیه}$ ,  $C = \text{ضریب حوضه در فرمول فولر که در سیستم متريک از } ۰.۳ \text{ تا } ۰.۲/۸ \text{ در تغيير است. لازم به ذكر است که ارزیابی اين فرمول در مناطقی که آمار و اطلاعات موجود است، نشان داده که فرمول فولر در دوره بازگشت‌های کوتاه نسبت به سایر روش‌ها مقدار دبی سيلابي بيشتری را نشان می دهد. تعیين مقدار } C \text{ مهمترین مرحله در برآورد سیل به روش فولر می باشد (عليزاده، ۱۳۹۰). بنابراین در مطالعات برای محاسبه آن، اطلاعات مربوط به تناوب سیل در حوضه‌های آبریز مورد بررسی قرار می گيرند.$

از طرفی چون بين مقادير ويژگي‌های فيزيكى يا هندسى يافته‌های حوضه آبریز و رواناب سطحی همبستگى وجود دارد، می توان از اين روابط برای محاسبه حداکثر دبی سيلاب استفاده نمود در مرحله بعد اطلاعات به دست آمده در محيط نرمافزاری وارد و اقدام به ايجاد پايگاه داده‌ها برای تحليل بهتر يافته شده است و گرفتن خروجي (نقشه) شده است، با استفاده از نقشه‌های حاصله اقدام به تحليل يافته و نتيجه گيري گردیده است.

### بحث و تحليل يافته‌های تحقیق

بر اساس محاسبات صورت گرفته (با استفاده از نقشه توپوگرافی، استفاده از معادلات تجربی و نرم افزار Arc GIS) حداکثر دبی محتمل سيلاب رود كتوئيه با دوره بازگشت ۵۰ ساله در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- اطلاعات مربوط به فیزیوگرافی زیر حوضه آبریز کتوئیه (منبع: محاسبات توسط نگارندگان)

حوضه	مساحت	محیط	ارتفاع	حداکثر ارتفاع	حداکثر ارتفاع	شیب	زمان	طول آبراهه اصلی	دیجیتی محتمل	حداکثر
حوضه	حوضه	حوضه	متوسط	ارتفاع	ارتفاع	متوسط	تمركز	P حوضه	m <sup>۳/۵</sup>	حداکثر
۲۵/۷	۲۹/۶	۲۰۳۵	۲۸۸۰	۱۱۹۰	%۳۳/۸	۱/۱۵	۱۵	۱۵۹	۱۵۹	کتوئیه

بنابراین حداکثر دیجیتی محتمل<sup>۱</sup> رود کتوئیه در محل عبور از جاده کمربندی داراب – بندرعباس ۱۵۹ متر مکعب بر ثانیه می‌باشد. در حال حاضر رود کتوئیه از گوشه شمال شرق شهرک الزهراء (س) در شمال تا جاده کمربندی داراب بندرعباس در جنوب در محدوده قانونی شهر داراب قرار دارد (شکل ۳). مسیر مجرای رود کتوئیه در این محدوده در مواد آبرفتی ایجاد شده است (شکل ۳). بستر در مقطع عرضی مستطیلی شکل است، که کف بستر آن یک مجرای پر پیچ و خم کوچک وجود دارد که توسط جریان آب در دوره‌های کم آبی به وجود آمده است. این ویژگی در سراسر طولی، بستر دیده می‌شود، در امتداد طولی خط سیر مجرای رود کتوئیه دارای پیچ و خم‌های جزئی با انحنای کم بوده که از این لحاظ در گروه پیچان رودی با الگوی مستقیم قرار می‌گیرد (شکل ۳). مورفومتری بستر رود کتوئیه در امتداد طولی رود در محدوده شهر داراب علاوه بر تاثیرپذیری از تغییرات دیجیتی و با رسوبی از مورفولوژی مخروطهای افکنه کتوئیه و ریگ‌آباد هم تاثیر فراوان پذیرفته است. بستر رود کتوئیه از راس مخروط افکنه در ابتدای شهر داراب با عرض ۱۰۰ متر شروع می‌شود (شکل ۳). در این محل عمق ساحل کاو ۸ متر و عمق ساحل کوژ ۱۱/۵ متر است. ارتفاع بیشتر ساحل کوژ در این نقطه به دلیل منطبق بودن این ساحل بر قله محدب مخروط افکنه است، عریض بودن بستر در این محل به این دلیل است، که رود کتوئیه در این نقطه از سمت غرب به سمت جنوب تغییر مسیر داده، ساحل کاو بر اثر فرسایش در جهت عرضی پسروی کرده و ساحل کوژ مقابل هم به دست انسان برای کاشت درختان مرکبات با ایجاد ترانشه برداشت و تسطیح شده است. ۱۶۰ متر پایین‌تر ضمن ایجاد یک پیچ در بستر با ضریب خمیدگی ۱/۳۳ عرض بستر به ۴۴ متر کاهش می‌یابد، ولی عمق آن تغییر نمی‌کند. ۳۶۰ متر پایین‌تر مسیر بستر مستقیم شده و تدریجاً که به سمت پایین می‌رود، به موازات کاهش ضخامت مواد آبرفتی و کاهش اندازه دانه رسوبی، عرض بستر افزایش و عمق آن کاهش می‌یابد، تا اینکه در مجاور میدان فردوسی (شکل ۳)، عرض به ۳۱ متر و عمق در مجاور ساحل راست ۲ متر و مجاور ساحل چپ ۳ متر کاهش می‌یابد، که دلیل کاهش عرض و عمق بستر پر شدن قسمت ساحل راست بستر از مصالح ساختمانی و مخروبه‌ها می‌باشد. در مقابل شهرک آیت‌الله نوابه (ره) (شکل ۳) به دلیل ورود رود چnar

به رود کتوئیه و افزایش دبی و بار رسوبی عرض بستر به متوسط ۶۵ متر و عمق آن به متوسط ۴/۵ متر افزایش می‌یابد. ابعاد بستر کم و بیش با همین ویژگی تا بیمارستان امام حسن (ع) ادامه می‌یابد. در ضلع جنوب‌شرقی بیمارستان امام حسن (ع) به علت ساخت یک حلقه پل بر روی بلوار آیت... شیرازی (ره) و عمل کردن کف این پل به عنوان یک سطح اساس موقت باعث تغییر در اعمال فرسایش رود کتوئیه شده است. به این صورت که در بالا دست پل عمل رسوب‌گذاری باعث بالا آمدن کف بستر شده و در پایین دست پل عمل فرسایش کاوشی باعث افزایش عمق بستر گردیده است. در بالا دست پل عرض بستر به ۲۲ متر و عمق به ۲ متر کاهش می‌یابد. علت کاهش عرض بستر تنگ کردن بستر به وسیله ایجاد خاکریز مصنوعی می‌باشد. در پایین دست پل عمق بستر به ۶ متر هم می‌رسد و عرض هم تا ۱۰۰ متر افزایش یافته، حد بین بلوار آیت... شیرازی (ره) و جاده کمربندی داراب - بندرعباس در کف بستر مجاور ساحل راست یک بریدگی به عرض متوسط ۲ متر و عمق حداقل یک متر و حداکثر ۵ متر ایجاد شده است. علت به وجود آمدن این بریدگی به وجود آمدن یک گودال بر اثر برداشت ریگ و شن در کف بستر رود کتوئیه در بالا دست جاده کمربندی داراب - بندرعباس می‌باشد. به این صورت که با تغییر سطح اساس در این قسمت از بستر رود کتوئیه در دوره‌های کم آبی و متناسب با میزان دبی با فرسایش قهقرایی از بالا دست این گودال یک بریدگی به سمت بالا رود تا پل ساخته شده، بر روی بلوار آیت... شیرازی (ره) ایجاد کرده است. با ساخت یک حلقه پل بر روی جاده کمربندی داراب - بندرعباس و تغییر در اعمال فرسایش رود باعث رسوب‌گذاری در بالا دست پل و بالا آمدن کف بستر شده، که در نتیجه عمق بستر به ۱/۵ متر هم کاهش می‌یابد.

### تأثیر مورفولوژی مخروط افکنه بر عملکرد سیلاب در سطح شهر

چنانچه در هنگام طغیان در نقاط سیل خیز در امتداد طولی بستر آب سرریز شود، بهدلیل عبور رود کتوئیه از شرق داراب، رود کتوئیه راس مخروط افکنه کتوئیه را به طور عرضی قطع می‌کند و از طرفی بهدلیل کاهش ضخامت مواد آبرفتی از سمت راس به سمت قاعده ارتفاع سطح مخروط کاهش می‌یابد. کف بستر رود کتوئیه از ارتفاع بیشتری نسبت به زمین‌های واقع در شرق آن برخوردار است، بنابراین سیلاب قلمرو بیشتری را در بر می‌گیرد و بهدلیل واگرایی شبیه شدت سیلاب هم افزایش می‌یابد. چنانچه در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۵۲ شمسی محله‌های ریگ‌آباد، تاج‌آباد تحت تاثیر این پدیده قرار گرفت و ضمن خسارات به بخش کشاورزی و مجاری آب رسانی منجر به تلفات جانی هم شده است. بستر رود کتوئیه در محدوده شهر داراب منطبق بر مواد آبرفتی می‌باشد، شعبه فرعی آن (رود چنار) هم همین ویژگی دارد. این بسترها از نوع آبرفتی هستند و از مواد رسوبی فرسایش‌پذیر تشکیل شده‌اند. از آنجا که نیروی برشی حاصل از دینامیک آب جاری نسبت به مقاومت رسوبات تشکیل دهنده بستر آبرفتی برتری دارد. لذا بستر و

دیوارهای بستر به طور طبیعی تخریب گشته و در طول زمان بر اثر برداشت و رسوب‌گذاری تغییر می‌یابد. تغییر بستر هم مستقیماً بر اثر فشار آب انجام می‌شود و هم نیروی آب زمینه ریزش دیواره کناره به داخل بستر فراهم می‌آورد. این تغییرات هم به صورت عرضی و هم به صورت طولی در امتداد بستر است. مقایسه دوره‌ای عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۴ و تصاویر ماهواره‌ای ۲۰۰۵ شهر داراب نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۶ در این مدت ۵۲ سال مسیر بستر رود کتوئیه در محدوده شهر داراب از گوش شمال شرقی شهرک الزهراء (س) تا میدان فردوسی هیچ گونه تغییر مکانی نداشته و مسیر فعلی ثبت شده بر روی تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۳۸۶ بستر رود منطبق بر مسیر ثبت شده بر روی عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۴ می‌باشد. اما از میدان فردوسی تا جاده کمریندی داراب- بندرعباس شاخه‌های آب پراکنده در این محدوده را در پشت خاک ریز مصنوعی به صورت مت مرکز و خطی تغییر داده‌اند (مشاهدات میدانی). اما همین مقایسه دوره‌ای نشان می‌دهد که تغییر شکل بستر رود کتوئیه بر اثر فرسایش رودخانه‌ای و فعالیت انسان در برخی نقاط قابل ملاحظه می‌باشد، که عبارتند از: (الف) در مجاور شهرک الزهراء (س) عرض بستر رود از ۴۰ متر در سال ۱۳۳۴ به ۱۰۰ متر در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته که دلیل آن در ساحل غربی فشار زیاد دینامیک آب بوده و در ساحل شرقی عقب نشاندن ساحل به وسیله انسان جهت کاشت درختان مرکبات است.

(ب) در شمال‌غرب شهرک آیت... نسبه (ره) عرض بستر از ۵۵ متر در سال ۱۳۳۴ به ۳۱ متر در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. کاهش عرض رود در این محل به دلیل ریختن مصالح ساختمان‌های قدیمی در آن و احداث خاکریز مصنوعی بر ساحل غربی رود می‌باشد.

(ج) در جنوب‌غرب روستای کتوئیه عرض بستر از ۹۹ متر در سال ۱۳۳۴ به ۱۱۰ متر در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته که دلیل آن برداشت شن- قلوه سنگ و ریگ از دیواره سواحل بستر رود است.

(د) در ضلع جنوب‌شرقی بیمارستان امام حسن (ع) عرض بستر از ۶۵ متر در سال ۱۳۳۴ به ۲۲ متر در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته، کاهش عرض بستر در این قسمت به دلیل ایجاد خاکریز مصنوعی است.

به خاطر ارتفاع بیشتر کف بستر رود کتوئیه نسبت به ارتفاع زمین‌های واقع در غرب بستر رود کتوئیه و تمایل شیب به سمت خارج از بستر رود و ارتفاع کمتر کف بستر این رود نسبت به ارتفاع زمین‌های واقع در شرق، تمایل عمومی شیب به جزء در مقابل میدان فردوسی به سمت رود کتوئیه است. با توجه به اینکه بستر رود کتوئیه نسبت به شهر داراب از شرق آن عبور می‌نماید، وضعیت استثنایی فوق این مسئله مهم را به لحاظ سیل‌خیزی آشکار می‌سازد. در وهله‌ی اول آب‌های زمین‌های واقع در شرق بستر رود کتوئیه به سمت این رود جریان دارند (شکل ۳) و دبی آن را افزایش می‌دهند. دوم اینکه فشار هیدرولیکی آب بر روی دیوار ساحل غربی رود افزایش یافته و ضریب سرریزی آب نیز زیاد می‌شود. سوم اینکه در صورت سرریز شدن آب از بستر رود کتوئیه به دلیل اینکه زمین‌های ساحل

غربی نسبت به کف بستر رود کتوئیه از ارتفاع کمتری برخوردار هستند به سرعت در سیل غرق می‌شوند. جریان آب بر اساس الگوی خیابان‌ها و کوچه‌ها و شبیع عمومی زمین در سطح شهر جریان یافته، شبیع عمومی زمین را طی می‌کند و بعد از فروکش کردن سیلاب آب اصلاً در محدوده شهر داراب به داخل بستر بر نمی‌گردد. بلکه از طریق خیابان‌ها و کوچه‌ها در سطح شهر پخش می‌گردد و سپس از انتهای خیابان شهداء، کوچه شهید رضایی، بلوار امام خمینی، بلوار شهید کشاورز از محله‌های جنوبی شهر به خارج از شهر جریان می‌یابد (شکل ۴) و در نهایت، در تنگ راه واقع در غرب روستای اکبرآباد بالا واقع در نقطه انتهایی حوضه مجدداً وارد بستر رود کتوئیه می‌شود.



شکل ۴ - جهت حرکت آب در زمین‌های واقع در شرق ساحل رود کتوئیه و مسیر احتمالی حرکت آب در هنگام طغیان در سطح شهر داراب (ماخذ Google Earth).

#### میزان توانایی ابعاد رود کتوئیه جهت عبور اوج از خود

بر اساس اندازه‌گیری کمی از ابعاد بستر رود و مطابقت دادن آن با حداقل دبی لحظه‌ای سیلاب مشخص گشت که در امتداد طولی رود، ابعاد بستر رود در محدوده قانونی شهر داراب در چهار مکان توانایی عبور حداقل دبی اوج را از خود ندارد که عبارتند از:

(الف) در مقابل میدان فردوسی: در این محل بهدلیل کاهش ضخامت مواد آبرفتی و اندازه رسوبات عمق بستر به  $1/5$  متر کاهش یافته است. عرض بستر هم بهدلیل تخلیه مصالح ساختمانی از ۵۶ متر به ۳۱ متر کاهش یافته، و با توجه به این که این محل منطبق بر راس مخروط افکنه جدید ریگ‌آباد بوده و یک پیچ با انحنای کم هم در بستر به وجود آمده است. در نتیجه خط حداقل سرعت به سمت ساحل راست متمایل است و باعث سرریزی آب به هنگام طغیان در این محل شده، در سال‌های گذشته یکی از بحرانی‌ترین نقاط سیل خیز بستر رود کتوئیه همین محل بوده است.

ب) در مقابل شهرک آیت... نسایه (ره): در این نقطه دبی رود کتوئیه به دلیل دریافت شعبه چنار از ۹۵ متر مکعب در ثانیه به ۱۲۳ متر مکعب در ثانیه افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه این محل منطبق بر راس مخروط افکنه جدید ریگ‌آباد است و فشار ناشی از ورود آب و مواد رسوبی خط حداکثر سرعت را به سمت ساحل راست منتقل می‌کند. بنابراین تمایل سرریزی به هنگام طغیان افزایش یافته و آب سرریز شده به سمت شهر داراب جریان می‌یابد.

ج) در ضلع جنوب‌شرقی بیمارستان امام حسن(ع): در این نقطه به دلیل بالا آمدن کف بستر بر اثر رسوب‌گذاری به دلیل عملکرد پل به عنوان سطح اساس موقعت، عمق بستر به ۲ متری کاهش می‌یابد، یا سطح و عرض هم به دلیل تنگ کردن بستر با ایجاد خاکریز مصنوعی به ۲۲ متر کاهش یافته است. بنابراین در موقع بحرانی ابعاد بستر قادر به عبور ۱۵۹ مترمکعب آب در ثانیه نیستند.


د) مسیر جاده کمربندی داراب- بندرعباس در جنوب شهر داراب بر قاعده مخروط افکنه دوبان، حوضه رسوبی بین مخروط افکنه‌ای و ریگ‌آباد قرار دارد. ارتفاع این جاده بین  $1/5$  متر تا  $2/30$  متر از سطح زمین بالاتر است. نوع طراحی این سازه باعث می‌شود که در موقع طغیانی سطح جاده در سیلان غرق نگردد. اما پلی که بر روی این جاده در محل عبور رود کتوئیه ساخته شده، قادر به عبور  $98/44$  متر مکعب آب در ثانیه در موقع طغیان‌های بزرگ از خود نیست. به همین دلیل آب به راحتی در بالا دست جاده از بستر خارج شده و تحت تاثیر عملکرد سطح این جاده همچون یک سد و شیب زمین به سمت حوضه بین مخروط افکنه‌ای هدایت شده و باعث مشکل آب گرفتگی محله فخر آباد، انتهای بلوار شهید کشاورز و محله دنگانی‌ها می‌گردد. سال ۱۳۶۵ این وضعیت باعث خسارت به بخش کشاورزی و آب گرفتگی جنوب محله دنگانی‌ها شد.

### میزان سازگاری برحی از پل‌ها با دبی اوج رود کتوئیه

به هنگام گسترش فیزیکی شهری بر روی زمین‌های واقع در شرق رود کتوئیه و اتصال خطوط ارتباطی با هم تا سال ۱۳۸۷ چهار حلقه پل بر روی بستر رود کتوئیه ایجاد شده که عبارتنداز:

الف) پل شماره یک در مقابل میدان فردوسی با عرض ۱۲ متر و ارتفاع ۴ متر احداث شده است.  
 ب) پل شماره دو در مقابل شهرک آیت... نسایه (ره) با عرض  $15/8$  متر و ارتفاع  $3/80$  متر طراحی شده است. ج) پل شماره سه بر روی بلوار آیت... شیرازی (ره) با عرض ۶ متر و ارتفاع  $2/30$  متر احداث شده است. د) پل شماره چهار بر روی جاده کمربندی داراب- بندرعباس با عرض ۶ متر و  $2/2$  متر ساخته شده است. پل شماره یک قادر به عبور ۹۵ متر مکعب دبی اوج را از خود دارد، همچنین پل شماره سه قادر به عبور ۱۲۳ مترمکعب آب در ثانیه است اما پل‌های شماره چهار و شماره پنج قادر نیست ۱۵۹ مترمکعب آب در ثانیه را در موقع بحرانی از خود عبور دهد و حتی شدت عملکرد طغیان

را تشديد می‌کند. در اینجا نوع و ابعاد دیوار حفاظتی ساحلی و مجاری مصنوعی طراحی و محاسبه گردد، از آنجا که مورفولوژی بستر رود کتوئیه مستطیلی شکل می‌باشد و این ویژگی در تمام طول بستر رود کتوئیه و شعبات فرعی آن دیده می‌شود. این نوع طراحی انعکاس دهنده رفتار رود کتوئیه می‌باشد. بنابراین در اینجا جهت سازگار نمودن طراحی مهندسی با طراحی طبیعی بستر رود و مسایل اقتصادی و غیره مجاری مصنوعی به صورت مستطیلی رو باز و دیوار حفاظتی ساحلی بر روی بستر رود کتوئیه و شعبات فرعی آن هم به صورت مستطیلی رو باز طراحی و تعیین عرض و عمق آن بر این اساس محاسبه می‌گردد (شکل ۵).

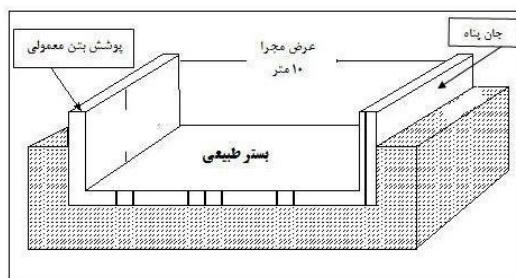

شکل ۵ - نمای سه بعدی طراحی کanal مصنوعی و مستطیلی و احداث دیواره حفاظتی ساحلی را نشان می‌دهد (منبع؛ نگارندگان).

به دلایل زیر جهت اطمینان و افزایش ضریب امنیت شهر داراب نسبت به طغیان رود کتوئیه بعد از محاسبه عرض و ارتفاع دیوار حفاظتی کناره بر روی بستر رود کتوئیه از طریق رابطه مشهور مانینگ به روش آزمون و خطأ و قضاوت مهندسی و وضع موجود منطقه جهت تخلیه حداکثر دبی لحظه‌ای سیلان در حد قابل قبول به ابعاد دیوار حفاظتی ساحلی افزوده شده است.

۱) مسلط بودن بستر رود کتوئیه بر شهر داراب؛ ۲) تغییرات متناوب شیب، تغییرات اعمال رسوب‌گذاری و تخریب و تغییرات ابعاد در امتداد نیم رخ طولی بستر؛ ۳) تحدب سطحی که بستر رود روی آن قرار دارد؛ ۴) نداشتن انتظار دقیق از نتایج به دست آمده و روش‌های مختلف تعیین حداکثر دبی لحظه‌ای سیلان رودها در حوضه‌های آبریز فاقد ایستگاه آب‌سنجد؛ ۵) نداشتن انتظار دقیق از نتایج به دست آمده و روش‌های مختلف تعیین حداکثر دبی لحظه‌ای سیلان رودها در حوضه‌های آبریز فاقد ایستگاه آب سنجد.

بنابراین با توجه به وضعیت فوق العاده بستر رود کتوئیه و طغیان و اعمال این رود نسبت به شهر داراب رعایت موارد فوق ضریب امنیت شهر داراب را نسبت به طغیان رود کتوئیه افزایش می‌دهد.

- ۱- جهت کنترل سیل رود کتوئیه و جلوگیری از ورود آب به داخل شهر و وارد آمدن خسارت‌های اقتصادی و جانی ناشی از سیل بر شهر داراب و جلوگیری از تخریب دیوارهای بستر رود و مصون ماندن واحدهای مسکونی- تجاری و سایر تأسیسات شهری از عقب نشینی دیواره بستر و تخریب آنها، احداث دیوار کناره حفاظتی مناسب با مورفولوژی بستر رود و حداکثر دبی سیلان از جمله طرح‌های اولیه، مهم و زیرساختی شهر داراب جهت تأمین آسایش شهرنشان است.
- ۲- جهت مطابقت ساماندهی بستر رود کتوئیه با موارد فوق از گوشش شمال شرق شهرک الزهراء (س) واقع در ابتدای حریم قانونی شهر داراب تا جاده کمریندی داراب بندرعباس بستر رود کتوئیه در امتداد طولی به پنج قطعه تقسیم می‌شود.

**قطعه اول:** این بخش از گوشش شمال شرق شهرک الزهراء (س) واقع در ابتدای حریم قانونی شهر داراب شروع می‌شود و تا بالاتر از میدان فردوسی به مسافت ۲۰۰۰ متر ادامه می‌یابد (شکل ۲). در ابتدای این قسمت بستر رود دارای پیچ و خم بوده، که لازم است به مسافت ۳۶۰ متر در موقع اجرای طرح احداث دیوار کناره حفاظتی، بستر رود مستقیم گردد. مستقیم شدن بستر هم حرکت آب را آسان می‌سازد و هم ۵۰ متر مسافت بسترسازی شده کوتاهتر می‌گردد و از صرف هزینه‌های گراف جلوگیری می‌شود. در این قطعه کف بستر بر اثر عملکرد تکتونیک، فرسایش و فعالیت انسان ناهموار می‌باشد، که تستیح آن قسمت از بستر که در محدوده دیوارهای حفاظتی کناره است. ضرورت دارد در این قسمت تمايل بیرون‌ریزی آب هنگام طغیان در طرف ساحل غربی به سمت بدنه اصلی شهر داراب می‌باشد. بنابراین بهتر است جهت تخلیه ۹۵ مترمکعب آب در ثانیه دیوار حفاظتی کناره با عرض ۱۲ متر و ارتفاع ۵ متر، کف طبیعی و سنگ‌چین دیواره احداث گردد و زمین‌های مرتفع واقع در کناره غربی بستر رود تا حد امکان پردازش و تستیح می‌گردد.

**قطعه دوم:** این قطعه از بالاتر از میدان فردوسی شروع می‌شود و تا ورود شعبه فرعی چنار به رود کتوئیه ادامه یافته و طول این قسمت ۶۰۰ متر است. این قطعه بحرانی‌ترین بخش رود کتوئیه از حيث سیل خیزی محسوب می‌شود و دارای قوس ملایم به سمت شهر بوده، بهتر است جهت تخلیه ۹۵ مترمکعب آب در ثانیه ارتفاع دیوار کناره  $\frac{3}{7}$  با عرض ۱۲ متر، کف طبیعی و سنگ‌چین دیواره احداث شود.

**قطعه سوم:** این بخش از محل ورود رود چنار به رود کتوئیه در مجاورت شهرک آیت‌الله نسابه (ره) شروع می‌شود و تا بلوار ولی‌عصر(عج) واقع در ضلع جنوب‌شرق بیمارستان امام حسن (ع) به مسافت ۱۸۰۰ متر ادامه می‌یابد. این قسمت با تغییرات عرض و عمق قابل توجهی نمایان می‌شود و شیب آن به ۰/۰۳ افزایش یافته، با ورود رود چنار به آن دبی رود به  $123/92$  مترمکعب در ثانیه افزایش می‌یابد. در

این قطعه ارتفاع دیوار کناره ۵ متر و عرض آن ۱۶ متر کف طبیعی، پوشش بتن معمولی دیواره جهت تخلیه ۱۲۳/۹۲ مترمکعب آب در ثانیه طراحی می‌شود.

**قطعه چهارم:** این محدوده به علت ورود شاخه دوم آب چنار به آن معادل ۱۲/۵۷ مترمکعب در ثانیه به دبی رود کتوییه اضافه می‌گردد و دبی رود کتوییه از ۱۲۳/۹۲ مترمکعب در ثانیه به ۱۵۹/۷۶ مترمکعب در ثانیه افزایش می‌یابد. به همین دلیل جهت تخلیه ۹۵ مترمکعب آب در ثانیه بهتر است عرض دیوار حفاظتی کناره به ۱۷ متر و ارتفاع آن به ۵ متر افزایش یابد.

**قطعه پنجم:** این بخش به بلوار ولی عصر (عج) در شمال و جاده کمربرندی داراب - بندرعباس محدود شده، طول آن ۸۰۰ متر می‌باشد. شبی این قطعه به ۰/۰۲۴۴ کاهش می‌یابد و جهت تخلیه ۱۵۹/۷۶ مترمکعب آب در ثانیه احداث، دیوار کناره با ارتفاع ۵ متر و عرض ۱۷ متر، کف طبیعی و پوشش بتن معمولی دیواره پیشنهاد می‌شود.

### نتیجه‌گیری

در هنگام طغیان‌های بزرگ و استثنایی چهار عامل از جمله ابعاد بستر رود، مقطع هندسی سازه‌های آبی مثل پل‌ها و دیوارهای حفاظتی کناره رود، تحدب شکل هندسی مخروط افکنه‌های پایکوهی که زیر بنای شهر را تشکیل داده و مسیر رود کتوئیه، عملکرد سیلاب را در محدوده شهر داراب شدت می‌بخشند، که در صورت وقوع پدیده سیل و خروج آب از بستر رود، آب هرگز به بستر رود بر نمی‌گردد و از طریق خیابان‌ها و کوچه‌ها در سطح شهر پخش می‌گردد که در این راستا هر چند از شمال شهر به سمت جنوب دبی اوج رود کتوئیه از رود چنار از ۹۵ متر مکعب در ثانیه به ۱۵۹ متر مکعب در ثانیه می‌رسد، اما نتایج تحقیق نشان داد که محیط شهر داراب از جنوب به سمت شمال نسبت به مخاطره سیلاب آسیب‌پذیرتر می‌باشد. این وضعیت در اثر محدب بودن مقطع عرضی مخروط افکنه‌های پایکوهی و مسیر رود کتوئیه بر سطح این مخروط افکنه‌ها به وجود می‌آید. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته می‌توان چنین گفت که فعالیت رود کتوئیه در محیط شهر داراب با توجه به وضع موجود در این ناحیه سکونتگاهی شهری پیامدهای منفی بر ساختار اقتصادی و جانی شهری خواهد داشت.

### منابع

- ۱- بیات، حبیباله، ۱۳۷۳. سازه‌های آبی (جلد دوم)، مهندسین مشاور معمار، شهرساز، عمران آب و انرژی ره شهر.
- ۲- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۱۳۸۳. نقشه زمین‌شناسی داراب به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰.
- ۳- سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۷۶. نقشه توپوگرافی داراب به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰.

۴- سازمان هوافضای ایستگاه سینوپتیک داراب.

۵- علیزاده، امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سی و سوم.

- 6.Ahern, M., Kovats, R.S., Wilkinson, P., Few, R. and Matthies, F. 2005. Global Health Impacts of Floods: Epidemiological Evidence. *Epidemiol. Rev.* 2005; 27: pp 36–46.
- 7.Andjelkovic, I. 2001. Guidelines on non- Structural Measures in Urban Flood Management, International Hydrological Program, IHP-V-Technical Documents in Hydrology – No. 50, UNESCO, Paris, 87 p.
- 8.Belmonte. A.C., and García, J.S. 2011. Flood Risk Assessment and Mapping in Peri-urban Mediterranean Environments Using Hydro Geomorphology. Application to Ephemeral Streams in the Valencia region (eastern Spain), Landscape and Urban Planning, pp: 1-12.
- 9.Blaikie, P., Cannon, T.I. and Wisner, B. 1994. At risk: Natural Hazards, People's Vulnerability, and Disasters, Rutledge, London, UK.
10. Büchele, B., Kreibich, H., Kron, A., Thielen, A., Ihringer, J., Oberle, P., Merz, B. and Nestmann, F. 2006. Flood-risk Mapping: Contributions towards an Enhanced Assessment of Extreme Events and Associated Risks. *Natural Hazards and Earth System Sciences* 6, 485–503.
11. Fernández, D.S., and Lutz, M.A. 2009. Urban Flood Hazard Zoning in Tucumán Province, Argentina, using GIS and Multicriteria Decision Analysis, *Engineering Geology*, pp: 90–98.
- 12.Gupta, A.K., and Nair, S.S. 2011. Urban Floods in Bangalore and Chennai: Risk Management Challenges and Lessons for Sustainable Urban Ecology, *Current Science*, Vol. 100, No. 11, pp: 1638-1645.
- 13.Gregory, K.J., Benito, G. and Downs, P.W. 2008. Applying fluvial geomorphology to River Channel Management: Background for Progress towards a palaeo hydrology protocol, *Geomorphology* 98, 153–172.
- 14.Herk, S.V., Zevenbergen, C., Ashley, R. and Rijke, J. 2011. Learning and Action Alliances for the Integration of Flood Risk Management into Urban Planning: a new framework from Empirical evidence from The Netherlands, *environmental science & policy* 14 (2011) 543–554.
- 15.Henononin, J., Russo, B., Roqueta, D.S., Diezma, R.S., Domingo, N.D., Thomsen, F. and Mark, O. 2010. Urban Flood Real- Time Forecasting and Modeling: a State- of- the- Art Review, Mike by DHI Conference-Copenhagen, pp 1- 21.
- 16.Konrad, C.P., and Booth, D.B. 2005. Hydrologic Changes in Urban streams and their Ecological Significance. *American Fisheries Society Symposium* 47, 157–177.

- 17.Kubal, C, Haase, D., Meyer, V. and Scheuer, S. 2009. Integrated urban Flood Risk Assessment–Adapting a Multicriteria Approach to a city, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 9, pp 1881–1895.
- 18.Munich, R. 2009. Topics geo Natural Catastrophes 2008: Analyses, Assessments, Positions. Munich Reinsurance Group, Munich.
- 19.Pelling, M. 2003. The Vulnerability of Cities. Natural Disasters and Social Resilience, London.
- 20.Thorndycraft, V.R., Benito, G. and Gregory, K.J. 2008. Fluvial Geomorphology: A Perspective on Current Status and Methods, Geomorphology 98, 2–12.
- 21.Tucci, M. and Carlos, E. 2006. Urban flood Management, World Meteorological Organization, p 303.
- 22.Nielsen, N.H., Jensen, L.N., Linde, J.J. and Hallager, P. 2008, Urban Flooding Assessment, 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, pp 1- 10.
- 23.Vij, N. and Reddy, M.S. 2010. Management of Urban Flooding, National Disaster Management Guidelines: Authority Government of India, 160 p.